

Research Article

## การลดของเสียในผลิตภัณฑ์สินค้า A

### Loss reduction in Product A

ฐาปนา ก่อวงษ์<sup>1</sup>, พิณนรา ศิริพัฒน์พิบูลย์<sup>2</sup>, ชัยมลต์ อิศระกุลฤทธา<sup>2</sup>, วิชัย ดำรงโกภักษ์<sup>1</sup>,  
เบญจวรรณ ธรรมชนารักษ์<sup>1</sup> และวิไล รุ่งสาตทอง<sup>1\*</sup>

Tapana Kowong<sup>1</sup>, Pinnara Siriputpiboon<sup>2</sup>, Chaimon Itsarakunritta<sup>2</sup>, Vichai Domrongpokkaphan<sup>1</sup>,  
Benjawan Thumthanaruk<sup>1</sup> and Vilai Rungsardthong<sup>1</sup>

<sup>1</sup>ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

<sup>2</sup>บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) โรงงาน 2 177 ถนนปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

<sup>1</sup> Department of Agro-Industrial, Food and Environmental Technology, Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of  
Technology North Bangkok, 1518, Pracharat Sai 1 Road, Bangsue, Bangkok 10800

<sup>2</sup> CPRAM Co., Ltd. (Ladlumkaew) Factory 2, 177 Pathumthanui Road, Ladlumkaew, Pathumthani 12140

\*E-mail: vilair8106@yahoo.com, vilai.r@sci.kmutnb.ac.th

#### บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อลดการสูญเสียในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า A ซึ่งเป็นสินค้าประเภท  
ซาลาเปาที่บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) การวิเคราะห์ห้ปัญหาการสูญเสีย 0.48% พบว่ามีสาเหตุมาจากหน้า  
เป็นรู (0.12%) QC ตุ่มตรวจ (0.03%) การสูญเสียจากการตั้งเครื่อง (0.02%) และไส้แตก (0.01%) จากการวิเคราะห์  
ด้านผลกระทบ ความถี่ในการเกิดและโอกาสในการแก้ไข ในโครงการนี้จึงเลือกแก้ปัญหาเรื่องสินค้าหน้าเป็นรู  
พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากการประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับวัตถุดิบ ทำให้การบดมี  
ประสิทธิภาพต่ำและมีสาเหตุจากเนื้อหมูที่รับเข้ามามีส่วนประกอบของพังคี่ดมาก ทำให้เส้นพังคี่ดจำนวนมากไม่ถูก  
ตัดขาดหลังการบด จากการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเครื่องมือ ทำการทดลอง ตรวจสอบ  
และตรวจติดตามผลในระดับต้นแบบและระดับการผลิตจริง ผลการศึกษาและปรับปรุงวิธีทำงานประสบ  
ความสำเร็จและทำให้ยอดของเสียสินค้าหน้าเป็นรูลดลงจาก 0.12% เหลือ 0.01% นั่นคือสามารถลดการสูญเสียได้  
เป็นจำนวนเงิน 365,976 บาท/เดือน หรือคิดเป็นเงิน 4,391,712 บาท/ปี

คำสำคัญ: ซาลาเปา ชัตเตอร์ เพลท เส้นพังคี่ด การลดการสูญเสีย

## Abstract

The objective of this study was to reduce the loss in the production of product A, the steamed stuff bun at CPRAM Co., Ltd. (Ladlumkaew). Problem analysis indicated that total waste 0.48% caused by surface hole (0.12%), QC sampling (0.03%), set up loss (0.02%) and cracking (0.01%). "Surface hole" was selected for the problem solving considering from impact, loss frequency and chance to resolve the problem. The main causes of surface hole problem found to be how to assembly the grinder sieve and the large amount of connective tissue in the minced pork. The low efficiency for size reduction resulted to incompletely cut fibrous pork. Investigation and problems were resolved by adjusting the equipment, carrying experiment, testing, monitoring and implementing in the pilot scale following with the production scale. After the testing and improvement, the surface hole defect was successfully reduced from 0.12% to 0.01% which was equivalent to the cost saving of 365,976 Baht/ month or 4,391,712 Baht/year.

**Keywords:** steamed stuff bun, shutter, plate, connective tissue, loss reduction

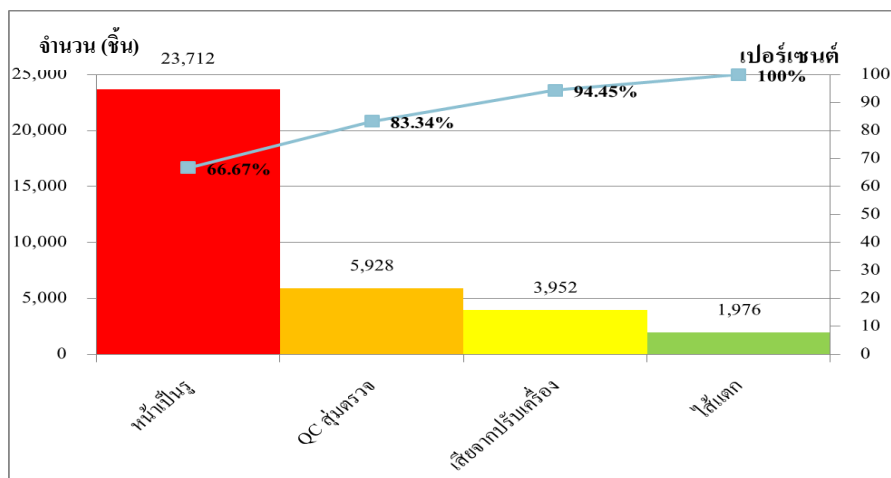
## บทนำ

สภาวะสังคมในปัจจุบันมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือด้านเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ต้องทำงานอย่างเร่งรีบแข่งขันกับเวลา ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยต้องการรับประทานอาหารที่เตรียมได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ดังนั้นอาหารประเภทนมปัง เบเกอรี่ อาหารปรุงสำเร็จ และอาหารแช่เยือกแข็งจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ต้มช้ำถือได้ว่าเป็นอาหารว่างยอดนิยมของชาวจีนและคนไทยที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ต้มช้ำเป็นอาหารที่ทำรับประทานได้ไม่ยาก มีราคาไม่แพง และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกรับประทาน (DeWolf และคณะ, 2010) อาทิ ซาลาเปาที่ทำมาจากแป้งสาลีและยีสต์ ผ่านกระบวนการนึ่งเพื่อให้สุก มีทั้งซาลาเปา ซาลาเปาไส้หมู และซาลาเปาไส้หวาน เช่น ซาลาเปาไส้ครีม เป็นต้น หรือขนมจีบที่ทำจากแป้งกึ่งห่อไส้ต่าง ๆ ได้แก่ ไส้หมู ไส้กุ้ง เป็นต้น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) มีการผลิตสินค้าอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง โดยโรงงานที่ 2 มีหน้าที่ผลิตสินค้าประเภทต้มช้ำ ได้แก่ ขนมจีบ ซาลาเปา เบอเกอร์ และสินค้าพิเศษ เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วจึงนำไปแช่เยือกแข็งเพื่อให้สามารถเก็บรักษาสินค้าได้นานเป็นเวลาหลายเดือนจนเป็นปีหากมีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม (วิไล, 2557) อย่างไรก็ตามในโครงการสหกิจศึกษานี้ เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดของเสียระหว่างกระบวนการผลิตในช่วงระยะเวลาเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557

พบว่าผลิตภัณฑ์สินค้า A ซึ่งเป็นซาลาเปามีการเกิดของเสียมากที่สุดโดยมีสาเหตุมาจาก 1) หน้าเป็นรู 0.12% 2) QC สุ่มตรวจ 0.03% 3) ปรับเครื่อง 0.02% และ 4) ไล่แตก 0.01% ดังรูปที่ 1 เมื่อพิจารณาจากรายการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ตัดสินใจจากความสำคัญ ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า และระยะเวลาของการแก้ไข (วิฑูรย์, 2541) พบว่าสาเหตุที่ควรแก้ไขก่อนคือ สินค้าหน้าเป็นรู การคัดเลือกหัวข้อปัญหาด้วยวิธีการใช้รายการตัดสินใจให้ผลไม่แตกต่างกันกับวิธีการใช้แผนภูมิพาเรโต ดังนั้นงานวิจัยในโครงการสหกิจศึกษานี้ จึงเลือกปัญหาสินค้า A หน้าเป็นรูมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง




รูปที่ 1 กราฟพาเรโตแสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดของเสียก่อนการปรับปรุงจากข้อมูลเฉลี่ยเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2557

## วิธีการทดลอง
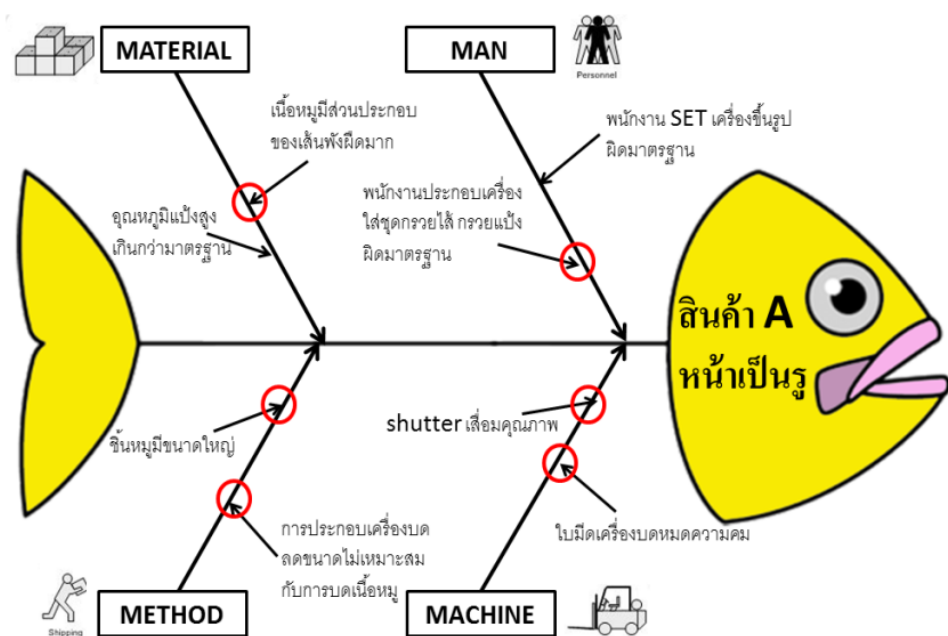
### การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

ขั้นตอนการผลิตซาลาเปาเริ่มจากการนำเนื้อหมูและผักที่ผ่านการบดหรือลดขนาดและเครื่องปรุงมาผสมกันเป็นส่วนของไส้ นำแป้งสาลีและส่วนผสมมาตีให้เป็นโดก่อนจะนำมาห่อไส้ ขึ้นรูป บ่ม นึ่ง และบรรจุในภาชนะบรรจุ จากการลงสำรวจสายการผลิตโดยใช้หลักการ 5 G หรือ 5 จริง (โทโมโซ, 2544) พบว่าปัญหาหน้าเป็นรูเกิดขึ้นในขั้นตอนการขึ้นรูป โดยของเสียที่พบส่วนใหญ่จะมีลักษณะหน้าเป็นรูสามารถมองเห็นได้ภายใน หรือมีวัตถุติดบางชนิดในไส้ติดค้างอยู่ระหว่างจับทำให้การตัดจีบของชัตเตอร์ (shutter) เพื่อแบ่งสินค้าออกจากกันไม่สามารถทำได้ และเมื่อพนักงานดึงวัตถุติดดังกล่าวออกจะทำให้เกิดรูขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาหน้าเป็นรูด้วยแผนภาพก้างปลา (วิฑูรย์, 2541) ดังรูปที่ 2 สามารถแบ่งสาเหตุออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ ด้าน

วัตถุดิบ ได้แก่ เนื้อหุ้มมีส่วนประกอบของฟุ้งผีดมาก ซึ่งฟุ้งผีดดังกล่าวเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่รอบ ๆ กล้ามเนื้อ โครงร่างและห่อหุ้มมัดกล้ามเนื้อหลาย ๆ มัดให้อยู่รวมกันเป็นกล้ามเนื้อ (LawrieและLedward, 2006) ด้านเครื่องจักร ได้แก่ ชัตเตอร์สำหรับการตัดจับเสื่อมคุณภาพ และใบมีดของเครื่องบดเพื่อลดขนาดชิ้นหมูเกิดการเสื่อมคุณภาพ หดความคม การเสื่อมคุณภาพของชัตเตอร์และใบมีดของเครื่องบดลดขนาด อาจเกิดจากการใช้งาน ชิ้นส่วนของเครื่องจักรนี้เกินอายุงานที่กำหนด หรืออาจเกิดจากวิธีการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และด้านวิธีการ ได้แก่ ชิ้นหมูบดในไส้สินค้ามีขนาดใหญ่ ทำให้ชัตเตอร์ตัดจับเจอชิ้นหมูบดแต่ตัดไม่ขาดทำให้เกิดรูตรงรอยจับซาลาเปา ชิ้นหมูบดขนาดใหญ่อาจเกิดจากใบมีดที่ใช้หมดความคม หรือการใช้แผ่นเพลทที่มีขนาดรูเปิดไม่เหมาะสมกับงาน และการประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดเนื้อหมู [บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว), 2555]



รูปที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสินค้า A หน้าเป็นรู

ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียหรือเพิ่มผลผลิตภาพ สามารถนำหลักการที่เรียกว่า ไคเซ็น ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนางานไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิต การประกอบชิ้นงาน การควบคุมกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ หรือการใช้เครื่องมือเพื่อให้สามารถทำงานได้ราบรื่น การลดขั้นตอนการทำงาน [สมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557] ในกรณีของการแก้ปัญหาสินค้าหน้าเป็นรูนี้ การประกอบเครื่องบดลดขนาดต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของเครื่อง การประยุกต์ใช้ และลักษณะของวัตถุดิบเนื่องจากเนื้อหมูจะมีลักษณะทั้งแข็งและ

นี้ผสมกัน อีกทั้งยังมีส่วนของมันและฟังคีเป็นองค์ประกอบ ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างการประกอบเครื่องบดลดขนาดในแบบต่าง ๆ







**แนวทางการแก้ปัญหา**

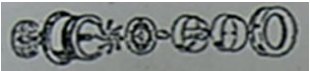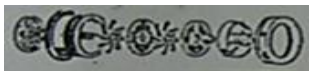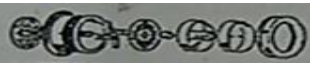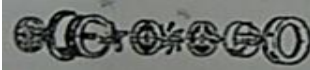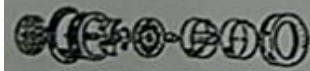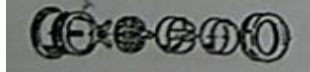เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสินค้าหน้าเป็นรูแล้ว คณะวิจัยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้หลักการ 5W 1H ดังตารางที่ 2 และพิสูจน์สาเหตุของปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

**1) เนื้อหามีส่วนประกอบของฟังคีมาก**

นำไส้สินค้า A มาจำนวน 3 ถาด ๆ ละ 10 กิโลกรัม เตรียมซาลาเปาจากไส้ถาดที่ 1 (การทดลองที่ 1 ตัวควบคุม) นับจำนวนเส้นฟังคีในถาดที่ 2 และนำเส้นฟังคีใส่กลับในไส้และขึ้นรูปซาลาเปา (การทดลองที่ 2) ส่วนถาดที่ 3 คัดเส้นฟังคีออกทั้งหมดก่อนนำไปขึ้นรูปซาลาเปา (การทดลองที่ 3) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ และเปรียบเทียบยอดของเสียหน้าเป็นรูที่เกิดขึ้น

**ตารางที่ 1** ตัวอย่างการประกอบเครื่องบดลดขนาดในแบบต่าง ๆ

Structure	Choice of knife	Application
	Single knife set-Cut-knife	Coarse and fine grinding of fresh and soft products
	Double knife set-Cut-knife/Cut-knife	Fine grinding of fresh , soft products
	Single knife set-Cross-knife	Coarse grinding of fresh products without bones
	Double knife set-Cross-knife + Cut-knife	Step grinding of fresh and slightly frozen products at minimum -2 °C
	Single knife set 3-bl. Propeller knife	Slight liquid products at high speeds
	Standardising-Star knife	Standardising of fresh soft products

**2) ชุดเตอร์สำหรับการตัดจับเสื่อมคุณภาพ**

ประกอบเครื่องขึ้นรูปด้วยชุดเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ แล้วขึ้นรูปสินค้า A โดยเปรียบเทียบยอดของเสียหน้าเป็นรูกับการใช้ชุดเตอร์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

### 3) ไบมีดของเครื่องบดลดขนาดหมูเกิดการเสื่อมคุณภาพ

ประกอบเครื่องบดลดขนาดด้วยไบมีดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ แล้วบดเนื้อหมูและเก็บข้อมูลขนาดของชิ้นหมู หลังการบด ความสม่ำเสมอของชิ้นหมู จำนวนเส้นพังคีต เปรียบเทียบกับการประกอบเครื่องบดลดขนาดด้วยไบมีดใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

### 4) ชิ้นหมูบดในไส้มีขนาดใหญ่ทำให้ชัตเตอร์ตัดจิบเจอชิ้นหมู

นำเนื้อหมูมาบดด้วยเพลทขนาด 8 และ 13 มิลลิเมตร หลังจากนั้นนำเนื้อหมือบดดังกล่าวมาผสมเป็นไส้แล้วนำไปขึ้นรูป เปรียบเทียบยอดของเสี้ยนหน้าเป็นรูระหว่างไส้ที่ใช้ชิ้นหมูที่ผ่านเพลทขนาด 8 และ 13 มิลลิเมตร

### 5) การประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดเนื้อหมู

เตรียมอุปกรณ์ชุดไบมีดและแผ่นเพลทขนาดต่าง ๆ ของเครื่องบดลดขนาด แล้วประกอบเครื่องโดยเปรียบเทียบระหว่างวิธีการแบบเดิม คือ ใช้ 1 ไบมีดกับ 1 เพลท กับวิธีแบบใหม่ คือ ใช้ 2 ไบมีดกับ 2 เพลท โดยศึกษาขนาดชิ้นหมูหลังการบด และจำนวนเส้นพังคีตที่พบ

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินงานจากการคัดเลือกสาเหตุของปัญหาหน้าเป็นรูโดยใช้หลักการ 5W 1H

การตรวจสอบสาเหตุ		% ของเสี้ยนหน้าเป็นรูเฉลี่ย ± SD	จำนวนเส้นพังคีตต่อกิโกรัมเฉลี่ย ± SD
1. เนื้อหมูมีส่วนประกอบของพังคีตมาก	1) ตัวควบคุม	5.36% ± 0.01	
	2) ใช้ไส้ที่ยังไม่ได้คัดเส้นพังคีตออก	4.86% ± 0.01	
	2) ใช้ไส้ที่คัดเส้นพังคีตออกแล้ว	0.56% ± 0.00	
2. ชัตเตอร์สำหรับการตัดจิบเสื่อมคุณภาพ	1) ชัตเตอร์เก่า	3.47% ± 0.01	
	2) ชัตเตอร์ใหม่	3.30% ± 0.01	
3. ไบมีดของเครื่องบดลดขนาดชิ้นหมูเกิดการเสื่อมคุณภาพ	1) ไบมีดเก่า	-	34 ± 4
	2) ไบมีดใหม่	-	25 ± 4
4. ชิ้นหมูในไส้มีขนาดใหญ่ทำให้ชัตเตอร์ตัดจิบเจอชิ้นหมู	1) ลินค้า A (ใช้เพลทขนาด 13 mm)	4.23% ± 0.01	
	2) ลินค้า A (ใช้เพลทขนาด 8 mm)	3.06% ± 0.00	
5. การประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดเนื้อหมู	1) การประกอบเครื่องแบบเก่า	3.97 ± 0.23	23 ± 4
	2) การประกอบเครื่องแบบใหม่	1.16 ± 0.57	8 ± 2

## ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

### 1) เนื้อหามีส่วนประกอบของฟังกีตมาก

จากการเปรียบเทียบข้อมูลของเสียหน้าเป็นรูจากการขึ้นรูปโดยใช้ไส้สินค้า A ที่ไม่มีการคัดเส้นฟังกีตออก ไส้ที่มีการคัดแยกฟังกีตออกไปจนหมดเทียบกับการผลิตตามปกติที่เป็นตัวควบคุม พบว่าการขึ้นรูปซาลาเปาจากไส้ที่คัดเอาเส้นฟังกีตออกก่อนขึ้นรูปมียอดของเสียหน้าเป็นรูลดลงเหลือ  $0.56 \pm 0.00$  (%) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไส้ที่มีการนับจำนวนเส้นฟังกีตและนำกลับใส่ในไส้ใหม่ พบว่ามียอดของเสียหน้าเป็นรูเฉลี่ย  $4.86\% \pm 0.01$  (%) ซึ่งใกล้เคียงกับไส้ตัวควบคุมคือ ของเสียหน้าเป็นรูเฉลี่ย  $5.36 \pm 0.01$  (%) ดังตารางที่ 3 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเนื้อหามีส่วนประกอบของฟังกีตมากเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหน้าเป็นรู

### ตารางที่ 3 ผลการทดลองและการพิสูจน์หาสาเหตุของปัญหาหน้าเป็นรู

การตรวจสอบสาเหตุ		% ของเสียหน้าเป็นรู เฉลี่ย $\pm$ SD	จำนวนเส้นฟังกีตต่อ กิโกรัมเฉลี่ย $\pm$ SD
1. เนื้อหามีส่วนประกอบของฟังกีตมาก	1) ตัวควบคุม	$5.36\% \pm 0.01$	
	2) ใช้ไส้ที่ยังไม่ได้คัดเส้นฟังกีตออก	$4.86\% \pm 0.01$	
	2) ใช้ไส้ที่คัดเส้นฟังกีตออกแล้ว	$0.56\% \pm 0.00$	
2. ชุดเตอร์สำหรับการตัดจิบเสื่อมคุณภาพ	1) ชุดเตอร์เก่า	$3.47\% \pm 0.01$	
	2) ชุดเตอร์ใหม่	$3.30\% \pm 0.01$	
3. ไบมีดของเครื่องบดลดขนาดชิ้นหมูเกิดการเสื่อมคุณภาพ	1) ไบมีดเก่า	-	$34 \pm 4$
	2) ไบมีดใหม่	-	$25 \pm 4$
4. ชิ้นหมูในไส้มีขนาดใหญ่ทำให้ชุดเตอร์ตัดจิบเจอชิ้นหมู	1) สินค้า A (ใช้รูเพลทขนาด 13 mm)	$4.23\% \pm 0.01$	
	2) สินค้า A (ใช้รูเพลทขนาด 8 mm)	$3.06\% \pm 0.00$	
5. การประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดเนื้อหมู	1) การประกอบเครื่องแบบเก่า	$3.97 \pm 0.23$	$23 \pm 4$
	2) การประกอบเครื่องแบบใหม่	$1.16 \pm 0.57$	$8 \pm 2$

### 2) ชุดเตอร์สำหรับการตัดจิบเสื่อมคุณภาพ

จากการทดลองใช้ชุดเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ (ชุดเตอร์เก่า) ในการขึ้นรูปสินค้า A พบว่ามีค่าเฉลี่ยสินค้าหน้าเป็นรูเท่ากับ  $3.47 \pm 0.01$  (%) เมื่อเปรียบเทียบกับทดลองใช้ชุดเตอร์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานซึ่งมีค่าเฉลี่ยสินค้าหน้าเป็นรูเท่ากับ  $3.30 \pm 0.01$  (%) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเกิดของเสียหน้าเป็นรูของทั้ง 2 การทดลองปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันดังตารางที่ 3 ดังนั้นสาเหตุชุดเตอร์สำหรับการตัดจิบเสื่อมคุณภาพจึงไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาสินค้าหน้าเป็นรู

### 3) ไบมีดของเครื่องบดลดขนาดชิ้นหมูเกิดการเสื่อมคุณภาพ

จากการทดลองเปรียบเทียบขนาดชิ้นของวัตถุดิบและจำนวนเส้นฟังผัดหลังการบด โดยใช้ไบมีดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ (ไบมีดเก่า) ในการบดวัตถุดิบพบว่า เนื้อหมูหลังการบดมีจำนวนเส้นฟังผัดเฉลี่ยเท่ากับ  $34 \pm 4$  เส้นต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไบมีดใหม่ในการบดลดขนาดพบว่าเนื้อหมูมีจำนวนเส้นฟังผัดเฉลี่ยหลังการบดเท่ากับ  $25 \pm 4$  เส้นต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 3 โดยการใช้ไบมีดใหม่ในการบดเนื้อหมูมีผลทำให้เส้นฟังผัดลดลง 26.47% และชิ้นหมูหลังบดมีขนาดสม่ำเสมอมากกว่า ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากลดจำนวนเส้นฟังผัดได้น้อยเกินไป อีกทั้งไม่คุ้มค่ากับการเปลี่ยนมาใช้ไบมีดใหม่ ดังนั้นไบมีดของเครื่องลดขนาดชิ้นหมูเกิดการเสื่อมคุณภาพจึงไม่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาหน้าเป็นรู

### 4) ชิ้นหมูบดในไส้มีขนาดใหญ่ทำให้ชุดเตอร์ตัดจิบเจอชิ้นหมู

จากการใช้ไส้สินค้า A ที่มีชิ้นหมูบดที่ผ่านรูเพลทขนาด 13 มิลลิเมตร กับไส้ที่มีชิ้นหมูผ่านรูเพลทขนาด 8 มิลลิเมตร จากการทดลองขึ้นรูปสินค้า A พบว่ามีของเสียน้ำเป็นรูเฉลี่ย  $4.23 \pm 0.01$  (%) และ  $3.06 \pm 0.00$  (%) ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 3 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเกิดของเสียน้ำเป็นรูจากการใช้ชิ้นหมูบดต่างกัน 2 ขนาด ปรากฏว่าให้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นชิ้นหมูในไส้มีขนาดใหญ่ทำให้ชุดเตอร์ตัดจิบเจอชิ้นหมูจึงไม่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาหน้าเป็นรู

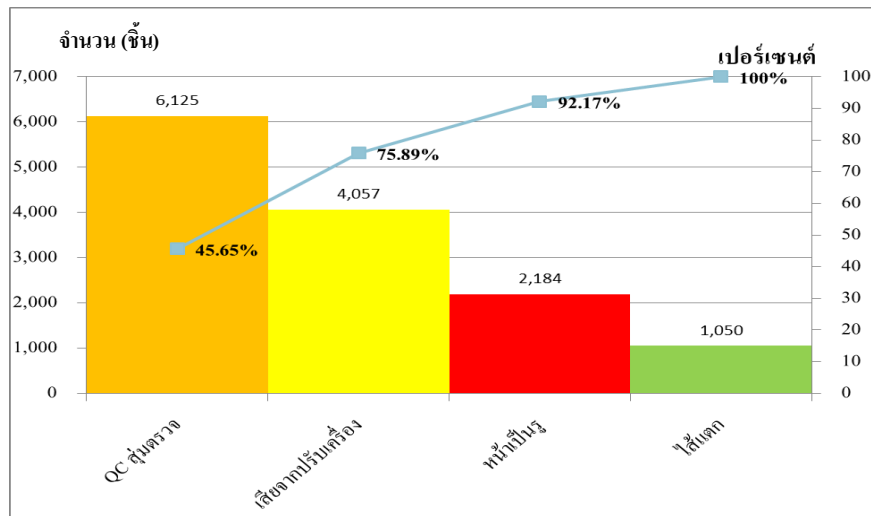
### 5) การประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดเนื้อหมู

จากการประกอบเครื่องบดลดขนาดแบบเก่าจะมีการใช้ 1 ไบมีด ร่วมกับเพลท 13 มิลลิเมตร พบว่ามีจำนวนเส้นฟังผัดเฉลี่ย  $23 \pm 4$  เส้นต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบเครื่องบดลดขนาดแบบใหม่ คือ การประกอบเครื่องบดลดขนาดโดยใช้ 2 ไบมีด ร่วมกับเพลท 1 ขนาด 25 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร พบว่ามีจำนวนเส้นฟังผัดลดลงเฉลี่ยเหลือ  $8 \pm 2$  เส้นต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 3 และชิ้นหมูที่ผ่านกระบวนการบดมีขนาดใกล้เคียงมาตรฐานเดิมและสามารถยอมรับได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบเครื่องบดลดขนาดแบบ 2 ไบมีด และเพลท 2 แผ่น โดยใช้เพลทขนาดอื่น ๆ เช่น เพลท 1 ขนาด 13 มิลลิเมตร หรือ 19 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร หรือการใช้เพลท 1 ขนาด 25 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 19 มิลลิเมตร พบว่าสามารถลดจำนวนเส้นฟังผัดลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้นการประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดเนื้อหมูซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหน้าเป็นรู แต่ขนาดชิ้นหมูหลังการบดมีขนาดไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ [6] ทั้งนี้ การจัดตำแหน่งของแผ่นเพลทที่มีความซับซ้อนอาจจะทำให้พนักงานเกิดความสับสนได้

จากการพิสูจน์ทั้ง 5 สมมุติฐาน พบว่าสมมุติฐานเรื่องเนื้อหมูมีฟังผัดเป็นส่วนประกอบมาก และการประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดเนื้อหมูเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสินค้าหน้าเป็นรู จากการทดลองพบว่าวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด คือ การปรับแก้วิธีการประกอบเครื่องบดลดขนาดเป็นแบบใหม่ คือ 2 ไบมีด กับ เพลท 1 ขนาด 25 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร โดยพบว่าการประกอบเครื่องแบบใหม่นี้จะทำให้จำนวนเส้นฟังผัดใน



เนื้อหุล้างการบดมีจำนวนของเสียหน้าเป็นรูลดลง 70.78% ในการทดลองครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า การประกอบเครื่องบดลดขนาดแบบใหม่ให้ผลของขนาดชิ้นเนื้อหลังบดไม่แตกต่างจากการบดโดยวิธีเดิม และมีผลช่วยทำให้เส้นพังคีลดลงดังรูปที่ 3 และจากการทดลองเพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขการประกอบเครื่องบดลดขนาด นำผลไปสู่การแก้ไขกระบวนการผลิตสินค้า A โดยทางผู้จัดการแผนกเตรียมงานได้จัดทำใบสอบงานเฉพาะจุด (OPL : one point lesson) เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานใหม่ในการปฏิบัติงานของพนักงาน (รูปที่ 4) ผลการปรับปรุงแก้ไขโดยวิธีการประกอบเครื่องบดลดขนาดแบบใหม่ในกระบวนการผลิตทำให้ของเสียสินค้า A หน้าเป็นรูลดลงจากเดิม 3.80% เหลือเพียง 0.35% และสามารถลดยอดของเสียโดยรวมในผลิตภัณฑ์สินค้า A จาก 0.48% เหลือเพียง 0.37% (ยอดของเสียโดยรวมเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557) โดยสามารถคิดเป็นจำนวนเงินที่ลดการสูญเสียได้เท่ากับ 365,976 บาท/เดือน หรือ 4,391,712 บาท/ปี



รูปที่ 3 กราฟพาราโตแสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดของเสียหลังการปรับปรุง จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

### สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสินค้า A หน้าเป็นรู พบว่าปัญหาหน้าเป็นรูน่าจะมีสาเหตุมาจาก 1) ชัตเตอร์สำหรับการตัดจิบเสื่อมคุณภาพ 2) เนื้อหุมมีขนาดใหญ่ ทำให้ชัตเตอร์ตัดจิบเจอชิ้นหุม 3) ใบมีดของเครื่องลดขนาดชิ้นหุมเกิดการเสื่อมคุณภาพหมดความคม 4) เนื้อหุมมีส่วนประกอบของพังคีมาก 5) การประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดวัตถุดิบ และจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหน้าเป็นรูเกิดจาก 2 สาเหตุ

คือ เนื้อหามีส่วนประกอบของฟังกีตมากและการประกอบเครื่องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบดวัตถุดิบ การประกอบเครื่องบดลดขนาดแบบใหม่คือ 2 ใบมีด ร่วมกับเพลท 2 แผ่น คือ เพลท 1 ขนาด 25 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร สามารถลดขนาดชิ้นหมูหลังบดให้มีขนาดใกล้เคียงกับการประกอบเครื่องบดลดขนาดแบบเดิมได้อย่างสม่ำเสมอ มีผลทำให้จำนวนเส้นฟังกีตลดลงอย่างมาก ผลการปรับปรุงแก้ไขในโครงการนี้ สามารถลดการสูญเสียคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 365,976 บาท/เดือน หรือ 4,391,712 บาท/ปี



รูปที่ 4 ใบสอนงานเฉพาะจุด OPL ในการบดเนื้อหมู

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณบริษัท ซีทีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) และคณะผู้บริหารได้แก่ คุณอัสดา อินทรสร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส คุณพรธมพร ชาครนฤนาท ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน 2) ที่ให้ความอนุเคราะห์และอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาทำโครงการสหกิจศึกษา ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิต ได้ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานทั้งในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสายการผลิต ให้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มโครงการ วางแผนการทดลอง สรุปผลการทดลองจนโครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการสหกิจศึกษาระดับภาคกลางตอนบน ประจำปี 2557 อีกด้วย

**เอกสารอ้างอิง**

- โทโมโซ โกบาดะ, (2544) 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, 268 หน้า.
- วิไล รัตตทอง, (2557) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, พิมพ์ครั้งที่ 6, เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, กรุงเทพฯ, 500 หน้า.
- วิฑูรย์ สิมะโชคดี, (2541) 7 New QC Tools เครื่องมือสู่คุณภาพยุคใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 5, สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, 114 หน้า.
- สมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), (2557) Kaizen Best Practice II, สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, 268 หน้า.
- บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว), (2555) คู่มือการประกอบเครื่องบดลดขนาด, บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว), ปทุมธานี, 134 หน้า.
- DeWolf C., Ozawa I., Lam T., Lau V. and Li Z., (2010) Hong Kong food: 40 dishes we can't live without, Available from: <http://travel.cnn.com/hong-kong/none/40-things-eat-hong-kong-coronary-arrest-820489/>, Cited 14 August 2015.
- Lawrie R.A. and Ledward D.A., (2006) Lawrie's Meat Science, 7th edition, Cambridge, Woodhead Publishing Limited, 464 P.